



Consultation N°07/2022
Acquisition et installation des équipements Frigorifiques
pour le compte du Projet BLEU-ADAPT_IS_3.1_021
CUP : B74I19001090002

*Invasion biologique marine et pêche : étude, atténuation des
dommages et adaptation dans le contexte du changement
climatique*

ADDITIF N°1

Septembre 2022



OBJET : Consultation N°07/2022 « Acquisition et installation des équipements Frigorifiques pour le compte du Projet BLEU-ADAPT_IS_3.1_021, CUP : B74I19001090002 ».

Pièces jointes : Annexe 5 Bis

L'objectif du présent additif N°1 consiste en l'ajout des éclaircissements suivants au dossier de la consultation en objet :

- Annexe 5 Bis par rapport à la description de la nature des travaux relativement aux caractéristiques minimales exigés ;
- Plan de la tour de glace du port de pêche de Kraten.

Annexe 5 Bis : Détails descriptifs de la nature des travaux
Acquisition et installation d'une unité de fabrique glace en écaille
(Additif N°1 au dossier de la consultation N°07/2022)



Caractéristiques minimales exigées	Description de la nature des travaux
<p>L'unité de machine à glace en écailles 3T/J sera installée au port de pêche de Kraten à Kerkennah.</p> <p>I- LOT D'EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE</p> <p>A- Une (01) Machine fabrique glace</p> <p>B- Groupe frigorifique pour la conservation de la glace à -7°C</p> <p>C- Bâche à eau 3000 L isolé</p>	<p>Démontage et dégagement de tous équipements et accessoires existant du silo à glace et de la salle de machine du Complexe frigorifique, nettoyage des lieux et toutes sujétions.</p>
<p>II- LOT D'ISOLATION</p> <p>- 01 Silo à glace déplaçable DIM 4,00*4,00*3,00m – 48m³</p>	<p>Le silo mobile sera logé dans un local dont les dimensions intérieures sont :</p> <p align="center">L=5,50m, l=5,00m et h=8,00m</p>
<p><i>Certificat de conformité obligatoire</i></p>	
<p>III-LOT GENIE CIVIL</p> <p>A- Remise en état de l'escalier :</p> <p>- Réparation du béton éclaté à l'aide des produits spéciaux y compris décapage de béton éclaté, brossage des armatures et application d'une couche de protection.</p> <p>- Fourniture et mise en place du garde de corps idem à l'existant y compris soudure, pattes de scellement, fixation</p> <p>B/ Réparation de l'enduit éclaté avec des produits spéciaux :</p> <p>- Décapage de l'enduit existant éclaté.</p> <p>- Application d'une couche d'enduit de 2,50cm d'épaisseur composé d'une couche d'accrochage de 1cm au mortier de ciment dosée à 400kg/m³, une couche au mortier bâtard de 1cm dosé à 150kg de</p>	<p>III-LOT GENIE CIVIL</p> <p>A- Remise en état de l'escalier</p> <p>Démontage du garde-corps existant et mise à la décharge</p> <p>Dimensions de l'escalier : L :25,00m l :1,20m</p> <p>Dimensions du garde de corps : L :25,00m h :1,00m idem à l'existant.</p> <p>B- Réparation de l'enduit éclaté avec des produits spéciaux</p> <p>Réfection des parties défectueuses de l'enduit de la S.M du silo et de l'escalier, décapage, grattage, traitement des surfaces</p>

ciment+200kg de chaux hydrauliques et une troisième couche au mortier de chaux dosée à 400kg/m³ finement frottée y compris repiquage, préparation de la surface

C/ Peinture:

- Peinture à l'eau sur enduit extérieur en trois couches et une couche de Rexcim y compris ratissage, ponçage, grattage, brossage très soignés, égrenage, dépoussiérage, rebouchage des imperfections, ton au choix de l'administration.
- Peinture laquée à trois couches y compris brossage à la brosse métallique lessivage, dégraissage et martelage si nécessaire des parties non adhérentes, reprise des parties piquées par la rouille au désoxydant avant application de la couche antirouille au chromate de Zinc et deux couches de peinture à l'huile toutes teintes à la demande et toutes sujétion.

Quantité : 200 m²

C/ Peinture :

Traitement des surfaces et badigeonnage extérieur et intérieur de l'ensemble par deux couches croisées de surfacaire blanc


Dimensions extérieurs du bâtiment à peindre


L=6,50, l=6,00m et h=12,00m

Dimensions de la porte en bois :
0,90m*2,20m



Plan de la tour de glace dans le port de pêche de Kraten

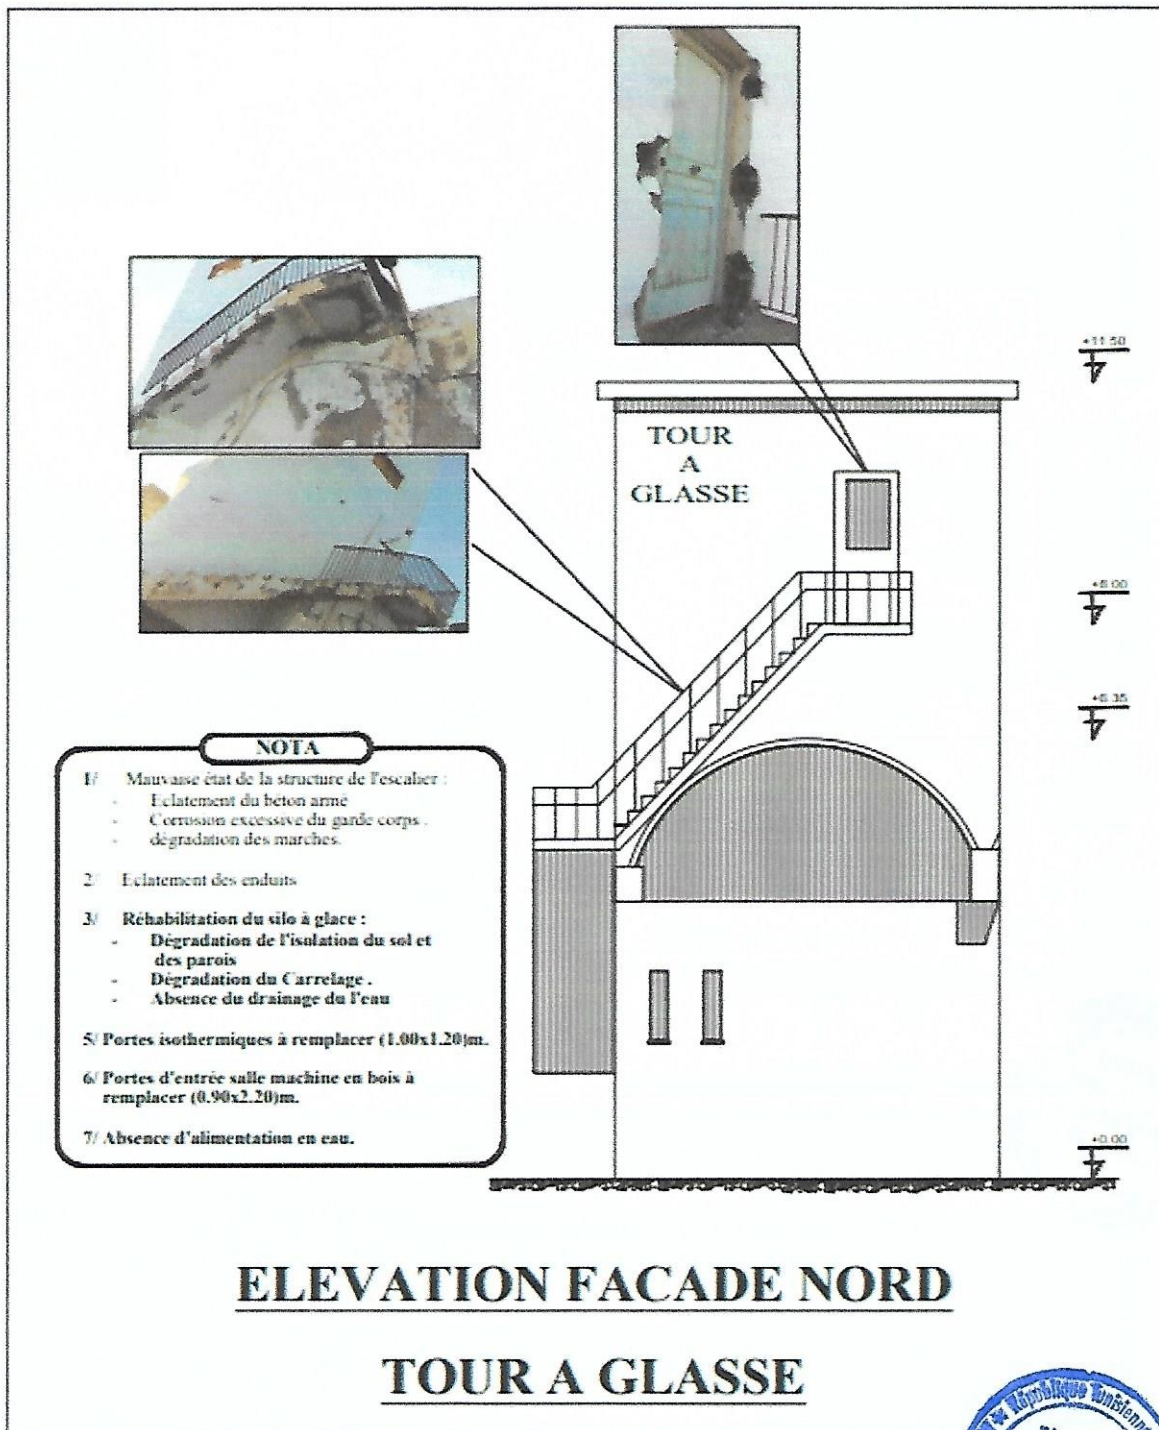

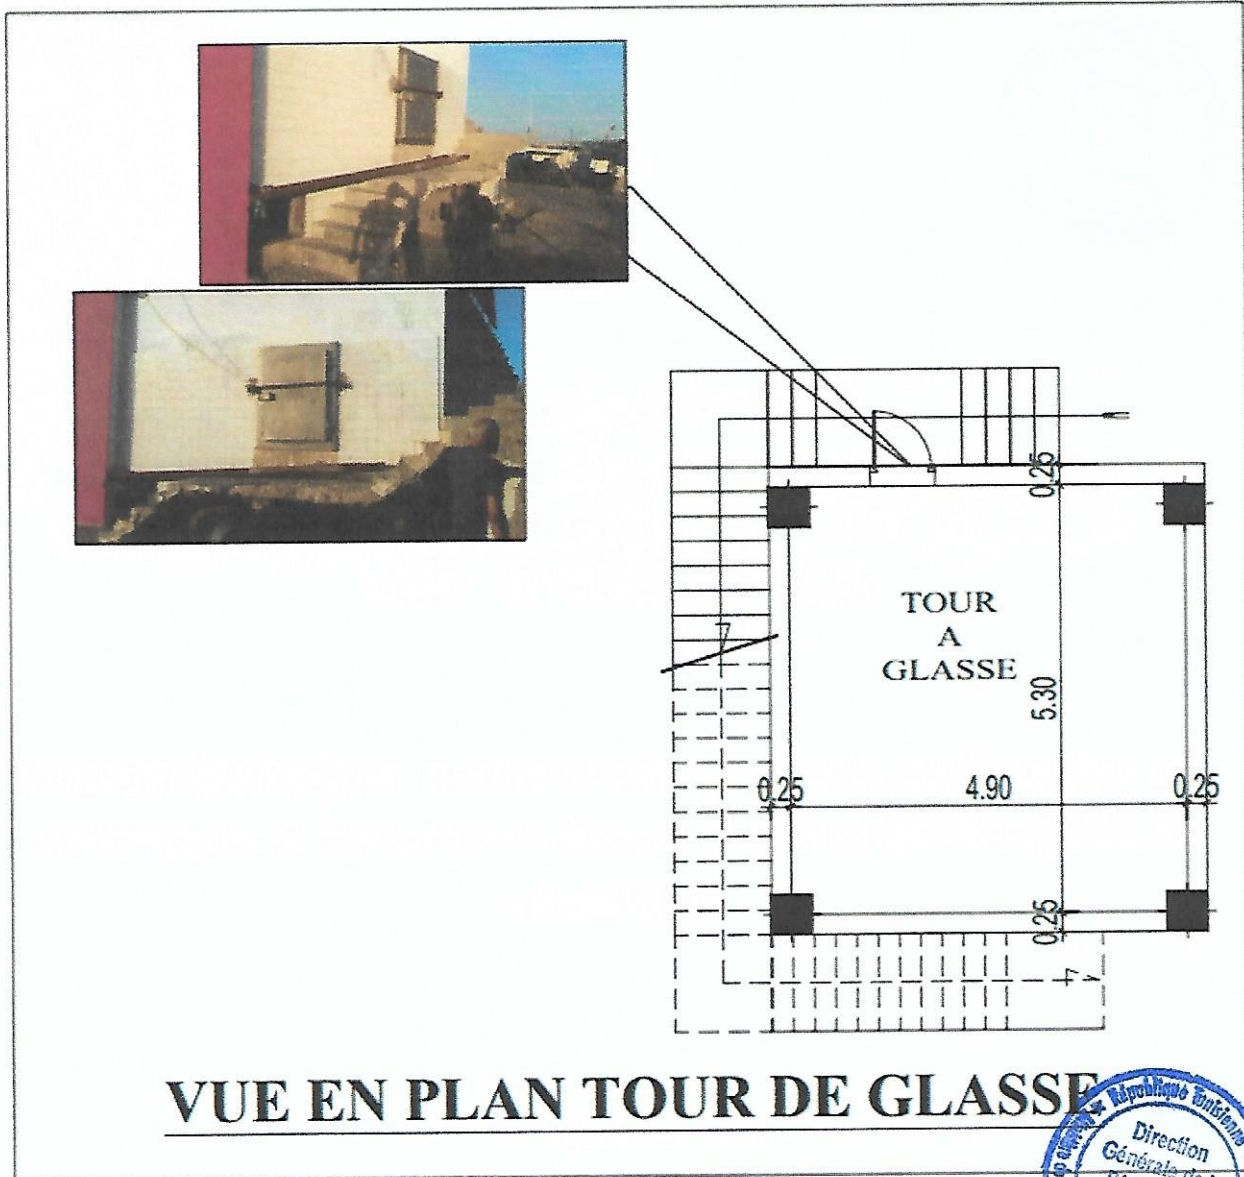

VUE EN PLAN TOUR DE GLASSE

